

NEW

04/2021

19/01/2021

TECO 710-730-740-750



ASUNTO: VISUALIZACIÓN DEL MENSAJE DE ERROR “E 28” – “E 30”

Si la equilibradora visualizara el mensaje de error **“E 28” o “E 30”** para indicar la cuenta errónea del codificador rueda o la calibración incorrecta del sensor magnético que corresponde a la marca “cero” del codificador (F0), antes de realizar los normales controles descritos en los manuales de asistencia, recomendamos comprobar el tipo de tornillos de cabeza hexagonal utilizados para fijar la polea al cuerpo del grupo oscilante (figura al lado).



Si estos tornillos son de color negro (acero bruñido ferromagnético), es necesario sustituirlos por otros del mismo tamaño pero de acero inoxidable no magnético (VTE M4X10).

Para este fin hemos creado el **kit de recambio cód. 5-125305** que puede pedirse a nuestra oficina de recambios.

Quedamos a su disposición para cualquier información al respecto.