

NEW

04/2021

19/01/2021

TECO 710-730-740-750



OBJET: AFFICHAGE DU MESSAGE D'ERREUR « E 28 » - « E 30 »

Au cas où l'équilibreuse afficherait le message d'erreur « E 28 » ou « E 30 » pour indiquer un comptage incorrect de l'encodeur de roue ou un mauvais étalonnage du capteur magnétique relatif au repère « zéro » de l'encodeur (F0), nous suggérons, avant de procéder aux contrôles de routine mentionnés dans les manuels de service, de vérifier le type de vis à tête hexagonale utilisées pour fixer la poulie au corps de l'unité oscillante (figure ci-contre).



Dans le cas où ces vis seraient noires (acier ferromagnétique bruni), elles doivent être remplacées par d'autres de taille similaire en acier inoxydable non magnétique (VTE M4X10).

Le kit de pièces détachées **code 5-125305** a été créé à cet effet et peut être demandé auprès de notre bureau des pièces détachées.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire à ce propos.